


# カウント外側マイクロメータ

# Zählwerkbügelmessschraube

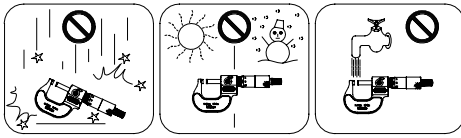

## 安全に関する注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

## 海外移転に関するご注意

本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

**注意** 本器の測定部は鋭利に尖っている部分があります。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気を付けてください。

## 重要

- 分解、改造をしないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分ななじませてください。
- 湿気やほこりの多い場所での保管、水や油などが直接かかるような場所での使用は避けてください。故障の原因となります。
- 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
- シンブルを急激に回さないでください。カウンタの故障の原因となります。
- 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
- 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いて防錆油を塗布してください。
- スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、マイクロメータ用オイル(パーツNo.207000)を少量塗布して下さい。

以下の文章は左のイラストとあわせてお読み下さい。

## [1] 各部の名称

- |             |          |              |
|-------------|----------|--------------|
| 1. フレーム     | 2. スピンドル | 3. アンビル      |
| 4. スリーブ(外筒) | 5. シンプル  | 6. ラチェットストップ |
| 7. クランプ     | 8. カウンタ  | 9. キースパナ     |

## [2] 基点合わせ

### 重要

- 本器の基点合わせは、定期検査を受けている基点合わせ用のゲージブロック、マイクロメータ基準棒をご使用ください。
- 基点合わせと測定は同じ姿勢、条件で下記要領にて行ってください。

- 使用するゲージと測定面をきれいに拭きます。
- 両測定面又は測定面とゲージが軽く接触してからラチェットストップを回転させ、測定力をかけてカウンタと目盛りを読み取ります。
- シンブル表示値が異なっている場合は以下の調整を行います。

- 基点誤差が  $\pm 0.01\text{mm}$  程度以下の場合  
付属のキースパナをスリーブの基線の裏にある穴に差し込み、スリーブを回転させて基線をシンブルの零目盛り線に合わせます。
- 基点誤差が  $\pm 0.01\text{mm}$  程度以上の場合  
1) ラチェットストップをキースパナで緩めます。  
2) シンプルを外側(ラチェット方向)に押し自由に動くようにして、シンブルの零目盛り線をスリーブの基線に合わせます。  
3) 元のようにラチェットストップをキースパナで締め付けシンブルを固定します。  
尚、わずかに零点があくるときは、前記(1)調整をします。

4. カウンタ表示値が異なっている場合は以下の調整を行います。

- 図1. A. キャップ B. シンプル目盛 C. スリーブ目盛 D. クランプ  
図2. a. フレーム b. キャップ c. 調整ねじ d. キークランプねじ  
e. キーねじ f. 大歯車 g. クランプリング h. スピンドル

- 基点合わせを行い、カウンタ数字のスレ量を確認します。
- キャップを外します。
- 穴から内部をのぞきながらシンブルを回転させて、調整ねじを穴位置に合わせます。
- 精密ドライバで調整ねじを緩め、調整ねじを押さええのまま、シンブルをカウンタ数字のスレ量回転させ、カウンタ数字とシンブルの目盛線を合わせ、調整ねじを締め付けます。
- 調整を行った後、再度基点合わせを行い、カウンタ数字のスレ量が  $0.00$  に調整出来るまで(4)を繰り返します。
- キャップを取り付けます。

5. スピンドルの回転ガタ調整方法

スピンドルの回転ガタが生じた場合は以下の調整を行います。図2参照

- キャップを外します。
- 穴から内部をのぞきながらシンブルを回転させて、キークランプねじを穴位置に合わせてクランプを締めます。
- 精密ドライバでキークランプねじを取り外し、キーねじを軽く締め、再びキークランプねじを取り付けます。
- クランプを緩め、スピンドルを回してみ、スピンドルがなめらかに動き、ガタがなくなったら、キャップを取り付けてください。

## [3] 測定方法

基点合わせと同様に、測定を行い指示値を読み取ります。その場合、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定を行ってください。

## [4] 読み取り方法

### (1) 目盛りの読み方(単位: mm)

目盛りの読み方は下記の通りです。最小読取値は  $0.01\text{mm}$  ですが、目分量で  $0.001\text{mm}$  まで読み取ることも可能です。

スリーブの読み	: 7.	A 約 $+1\mu\text{m}$
シンブルの読み	: .37	B 約 $+2\mu\text{m}$
読み	: 7.37mm	a: スリーブ基線
		b: シンプル目盛り

### (2) カウンタ読みの場合(単位: mm)

7.37mm

### (3) 副尺目盛りの場合

スリーブの読み	: 6.
シンブルの読み	: .21
バーニヤの読み	: .003
読み	: 6.213mm

## [5] 仕様

最大測定長	最大許容誤差 $J_{MPE}^{*1}$
25 - 75 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$
100 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$

\*1: 全測定面接触による指示値の最大許容誤差  $J_{MPE}$  ( $20^\circ\text{C}$ )

- 使用温度範囲 :  $5^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$
- 保存温度範囲 :  $-10^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
- 標準付属品 : スパナ (No. 301336)

## Sicherheitsmaßnahmen

Aus Sicherheitsgründen bei Benutzung dieses Geräts die in der Bedienungsanleitung angegebenen Anleitungen befolgen und die technischen Daten beachten.

## Hinweise zu Exportbestimmungen

Sie verpflichten sich, keine Handlungen auszuführen, die direkt oder indirekt, gegen irgendein Gesetz der USA, Japans oder Ihres Landes oder gegen sonstige internationale Verträge in Bezug auf Export oder Re-Export von Wirtschaftsgütern verstoßen.

**Warnung WICHTIG** Die Messflächen dieser Bügelmessschraube sind scharfkantig. Vorsichtig handhaben um Verletzungen zu vermeiden.

- Gerät nicht zerlegen. Keine Modifikationen vornehmen. Hierdurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Bügelmessschraube nicht an Orten benutzen oder lagern, wo es zu abrupten Temperaturänderungen kommen kann. Vor der Benutzung das Gerät Raumtemperatur annehmen lassen.
- Messgerät nicht an Orten lagern, an denen es Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt ist, und keiner direkten Einwirkung von Wasser oder Öl ausgesetzt.
- Bügelmessschraube nicht plötzlichen Stößen oder übergroßer Kräfteinwirkung aussetzen und nicht fallen lassen.
- Die Skalentrommel nicht schnell drehen. Andernfalls kann die Ziffernanzeige beschädigt werden.
- Vor Durchführung von Messungen die Anzeige immer auf Null stellen.
- Vor und nach Benutzung des Geräts Staub, Fremdkörper und Feuchtigkeit abwischen.
- Schutz an der Spindel kann Störungen verursachen. Wenn die Spindel verschmutzt ist, mit einem mit Alkohol getränkten Lappen sauberwischen, um den Schutz zu entfernen, und etwas Messschraubenöl (Teil-Nr. 207000 D) auftragen.

Beim Lesen dieses Textes auf die Abbildungen links Bezug nehmen.

## [1] BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

- |                              |                   |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Bügel                     | 2. Spindel        | 3. Amboss            |
| 4. Skalenhülse               | 5. Skalentrommel  | 6. Schnelltrieb      |
| 7. Spindelgestelleinrichtung | 8. Ziffernanzeige | 9. Einstellschlüssel |

## [2] Nullpunkteinstellung

### WICHTIG

- Ein regelmäßig gewartetes Endmaß oder Einstellmaß für die Nullpunkteinstellung verwenden.
- Bei Nullpunkteinstellung und Messung dieselbe Ausrichtung und dieselben Bedingungen anwenden, wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben.

- Endmaß und Messfläche gründlich reinigen.
- Sicherstellen, dass sich beide Messflächen oder Messfläche und Endmaß leicht berühren. Dann im Schnelltrieb weiter drehen und eine konstante Messkraft ausüben, um den Messwert abzulesen.
- Wenn an der Skalentrommel andere Werte angezeigt werden, folgende Einstellung vornehmen.

(1) Die Abweichung vom Nullpunkt ist nicht größer als  $\pm 0.01\text{mm}$ :

Den mitgelieferten Einstellschlüssel in die Bohrung in der Skalenhülse auf der gegenüberliegenden Seite der Bezugslinie einführen und die Skalenhülse solange drehen, bis die Bezugslinie mit der Null auf der Skalentrommel übereinstimmt.

(2) Die Abweichung vom Nullpunkt ist größer als  $\pm 0.01\text{mm}$ :

- Den Schnelltrieb mit dem Einstellschlüssel lösen.
- Die Skalentrommel nach außen drücken (in Richtung Schnelltrieb) bis sie sich ungehindert bewegen lässt.
- Dann die Null der Skalentrommel mit der Bezugslinie der Skalenhülse zur Deckung bringen und mit Schnelltrieb und Einstellschlüssel wieder fixieren. Wenn der Nullpunkt dann noch nicht vollständig übereinstimmt, wie unter (1) beschrieben vorgehen.

4. Wenn in der Ziffernanzeige andere Werte angezeigt werden, folgende Einstellung vornehmen:

- Abb.1 A. Kappe B. Skalentrommel  
C. Skalentrommel der Skalenhülse D. Spindelgestelleinrichtung

- Abb.2 a. Bügel b. Kappe c. Feststellschraube  
d. Konderschraube e. Stiftschraube f. Zahnrad  
g. Feststelleinrichtung h. Spindel

- Die Nullpunkteinstellung vornehmen und die Differenz zum Zählerwert kontrollieren.
- Die Kappe abnehmen.
- Die Skalentrommel drehen und dabei durch die Öffnung innen hinein schauen und die Feststellschraube auf die Position der Bohrung ausrichten.
- Die Feststellschraube mit einem Schraubendreher lösen, dann die Einstellschraube festhalten und die Skalentrommel um den in Schritt (1) gemessenen Differenzbetrag drehen, um den Teilstrich der Skalentrommel auf den Zählerwert der Ziffernanzeige einzustellen. Zum Schluss die Einstellschraube festziehen.
- Nach erfolgter Einstellung die Nullpunkteinstellung erneut vornehmen und Schritt (4) so oft wiederholen, bis die Differenz zum Zählerwert  $00,00$  entspricht.
- Die Kappe wieder aufsetzen.

5. Einstellung des Spiels der Spindelrehnung

Sollte Spindelspiel festgestellt werden, folgende Einstellung vornehmen (siehe Abb. 2)

- Die Kappe abnehmen.
- Die Skalentrommel drehen und dabei durch die Öffnung innen hinein schauen und die Konderschraube auf die Position der Bohrung ausrichten. Dann die Feststelleinrichtung festziehen.
- Die Konderschraube mit einem Schraubendreher herausdrehen, die Stiftschraube leicht anziehen und dann die Konderschraube wieder einsetzen.
- Die Feststelleinrichtung lösen und versuchen, die Spindel zu drehen. Sobald die Spindel sich ungehindert drehen lässt und kein Spiel mehr aufweist, die Kappe wieder aufsetzen.

## [3] Messen

Den Anzeigewert genau so ablesen wie den Wert für die Nullpunkteinstellung. Die Messung durchführen, dabei dieselbe Ausrichtung und dieselbe Bedingung beibehalten wie bei der Nullpunkteinstellung.

## [4] Ablesen

### (1) Ablesen der Skala (Einheit: mm)

Das nachfolgende Beispiel zeigt das Ablesen des angegebenen Skalenteilungswerts von  $0,01 \text{ mm}$ . Zum Ablesen eines Messwerts von  $0,001\text{mm}$ , wie unten dargestellt, benötigt der Anwender etwas Übung.

Skalenhülse	: 7.	A etwa $+1\mu\text{m}$
Skalentrommel	: .37	B etwa $+2\mu\text{m}$
Messwert	: 7,37mm	a: Skalenhülse
		b: Skalentrommel

### (2) Ablesen der Ziffernanzeige (Einheit: mm)

7.37mm

### (3) Mit Noniusskala

Skalenhülse	: 6.
Skalentrommel	: .21
Nonius	: .003
Messwert	: 6.213mm


## [5] TECHNISCHE DATEN

Maximale Messlänge	Maximal zulässiger Fehler $J_{MPE}^{*1}$
25 - 75 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$
100 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$
1 - 3 in	$\pm 0,0001 \text{ in}$
4 in	$\pm 0,00015 \text{ in}$


\*1: Maximal zulässiger Fehler für den angezeigten Wert bei Kontakt mit der gesamten Messfläche  $J_{MPE}$  ( $20^\circ\text{C}$ ).

- Betriebstemperatur :  $5^\circ\text{C} \text{ bis } 40^\circ\text{C}$
- Lagerungstemperatur :  $-10^\circ\text{C} \text{ bis } 60^\circ\text{C}$
- Standardzubehör : Schraubenschlüssel (Nr. 301336)


[1]

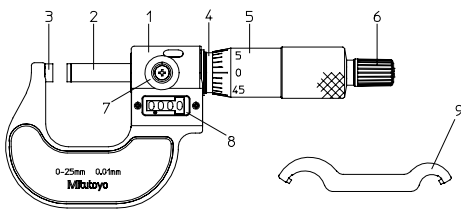


[2] 3 (1)

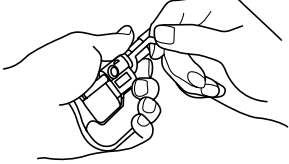


[2] 3 (2)

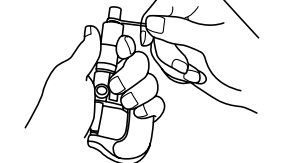



[2] 4 図 1.

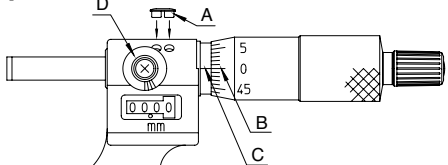


[2] 4 図 2.

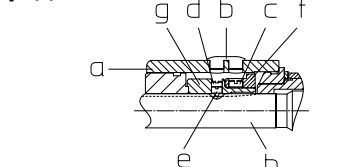

[4] (1)

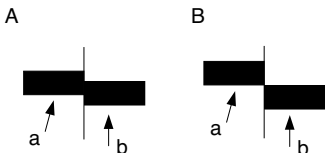 

[4] (2)

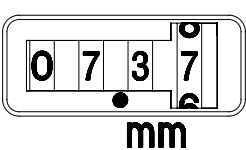

[4] (3)

