

**sanwa**<sup>®</sup>

**PDR302**

**接 地 电 阻 测 试 仪**

**使 用 说 明 书**

三和电气计器株式会社

# 目 录

[1] 安全注意事项.....	1
1-1 警告标志说明.....	1
1-2 安全使用警告说明.....	1
1-3 最大过载保护值.....	2
[2] 概要与特长.....	2
2-1 概要.....	2
2-2 特长.....	2
[3] 外观及各部名称.....	3
[4] 测量方法.....	4
4-1 辅助接地棒的配置和与本表的连接.....	4
4-2 测量接地电阻（3电极法）.....	5
4-3 测量接地电阻值（2电极法）.....	6
4-4 测量泄漏交流电压（ACV：测量地电压）.....	6
4-5 内部电池更换方法.....	7
[5] 维护与保养管理.....	8
5-1 维护.....	8
5-2 校正和检查.....	8
[6] 清洁与保管.....	8
[7] 规格.....	9

## [1] 安全注意事项

请将此说明书与本表放置在一起，以便随时查阅。如果没有按照说明书中指定的方法操作使用，可能会导致本表的损坏。为防止发生触电或烧伤等意外，必须遵守以下“警告”和“注意”中的说明事项。

### 1-1 警告标志说明

此手册中使用和在产品上使用的符号含义如下：

：对安全使用本表很重要的事项。

警告：此说明事项是为了防止人为操作失误而导致烧伤，触电等事故。

注意：此说明事项是为了防止损坏本表。

：使用前需要参考的标识。

### 1-2 安全使用警告说明

#### 警告

1. 输入信号切勿超过 1-3 最高额定输入值。
2. 后壳或电池盖被打开时，切勿使用本表。
3. 使用指定规格的表笔。
4. 切勿在强电场或强磁场使用本仪表测量。
5. 当本表或测试表笔线有损坏时，切勿继续使用。
6. 本表或手上有水潮湿以及湿度超过 80 %的情况下，切勿使用本表。
7. 进行测量时，切勿将手指触碰到测试笔针部分。
8. 切勿测量不能正常使用的次品。
9. 为了确保安全和保持精确度，每年至少应对本表进行一次以上校准和检验。

## 1-3 最大过载保护值

功能量程	输入端子	最大额定输入值	最大过载保护值
$\Omega \times 1$ $\times 10$ $\times 100$	E, P (S), C (H)		电压・电流禁止输入
ACV～ (地电压)	E, P (S)	30 V	60 V Peak 85 V

## [2] 概要与特长


### 2-1 概要

依照电气工事业法的规定，在业务上有义务配备绝缘电阻计，回路计和接地电阻测试仪，检查维护电气工事，要求操作方便，容易维护保养。PDR302 接地电阻测试仪是通过指针读取测量值，用 6 节 5 号电池，使用方便。

### 2-2 特长

1. 指示电路采用相位检波功能，抗干扰性强，精度高。
2. 作为测量电源的定电流电源供电稳定，不需要每次自我校验，测量时只需按测量开关即可。
3. 6 节 5 号电池供电，体积小，重量轻。
4. 为防止由于漏电对测量值造成误差，备有 0～30 V 专用档位提前测量地电压。
5. 测量接地电阻是按压式开关，操作简单，防止无用的耗电。

### [3] 外观及各部名称

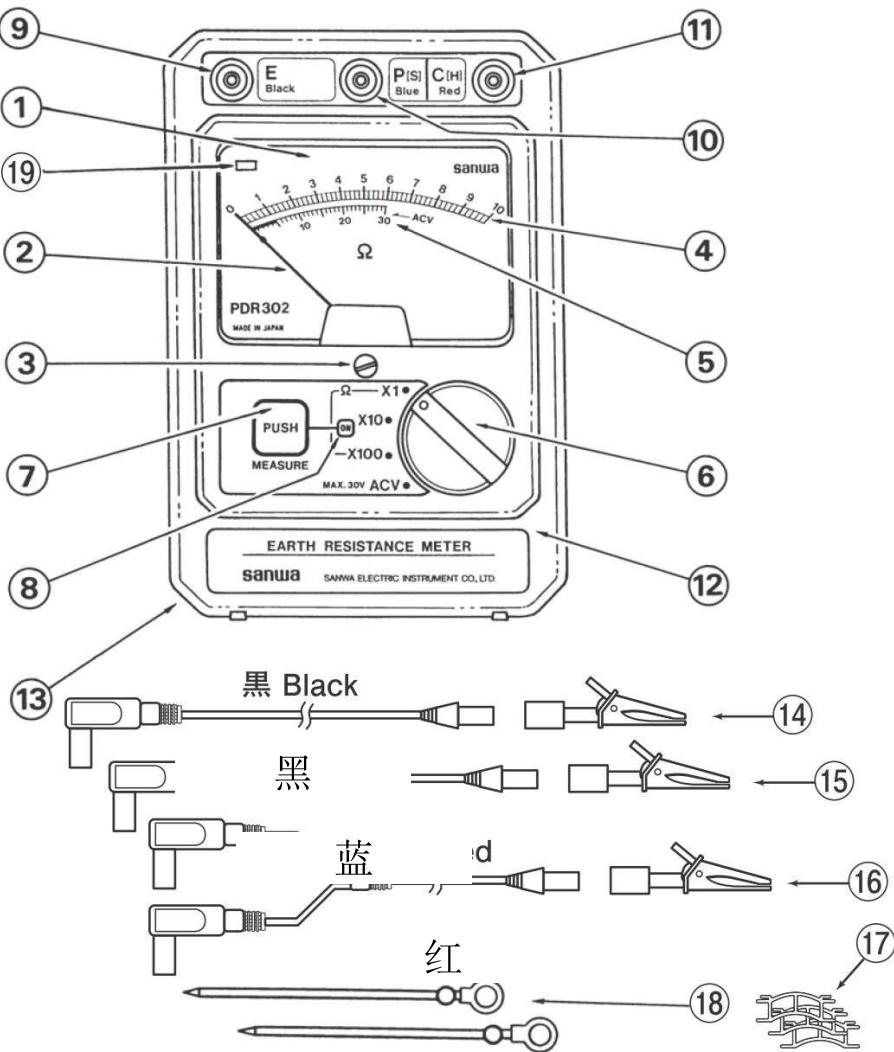


- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ① 表头                 | ⑪ C (H) 端子 (辅助接地电极)           |
| ② 指针                 | ⑫ 面板                          |
| ③ 表头调零器              | ⑬ 后壳                          |
| ④ 接地电阻刻度 (0~10 Ω) 黑色 | ⑭ E 端子连接线: 黑色约 5 m 黑色鳄鱼夹      |
| ⑤ 交流电压刻度 (0~30 V) 红色 | ⑮ P (S) 端子连接线: 蓝色约 10 m 蓝色鳄鱼夹 |
| ⑥ 功能旋转开关             | ⑯ C (H) 端子连接线: 红色约 20 m 红色鳄鱼夹 |
| ⑦ 接地电阻测量开关 (按压式)     | ⑰ 绕线架 3 个                     |
| ⑧ 电源指示灯              | ⑱ 辅助接地棒 (金属) 2 根兼电池检测         |
| ⑨ E 端子 (接地电极)        | ⑲ 辅助接地电阻过大指示灯                 |
| ⑩ P (S) 端子 (辅助接地电极)  |                               |

## [4] 测量方法

### 4-1 辅助接地棒的配置和与本表的连接



辅助接地棒尖端部分非常锐利，在搬运和插入大地时，要格外小心切勿砸伤脚。

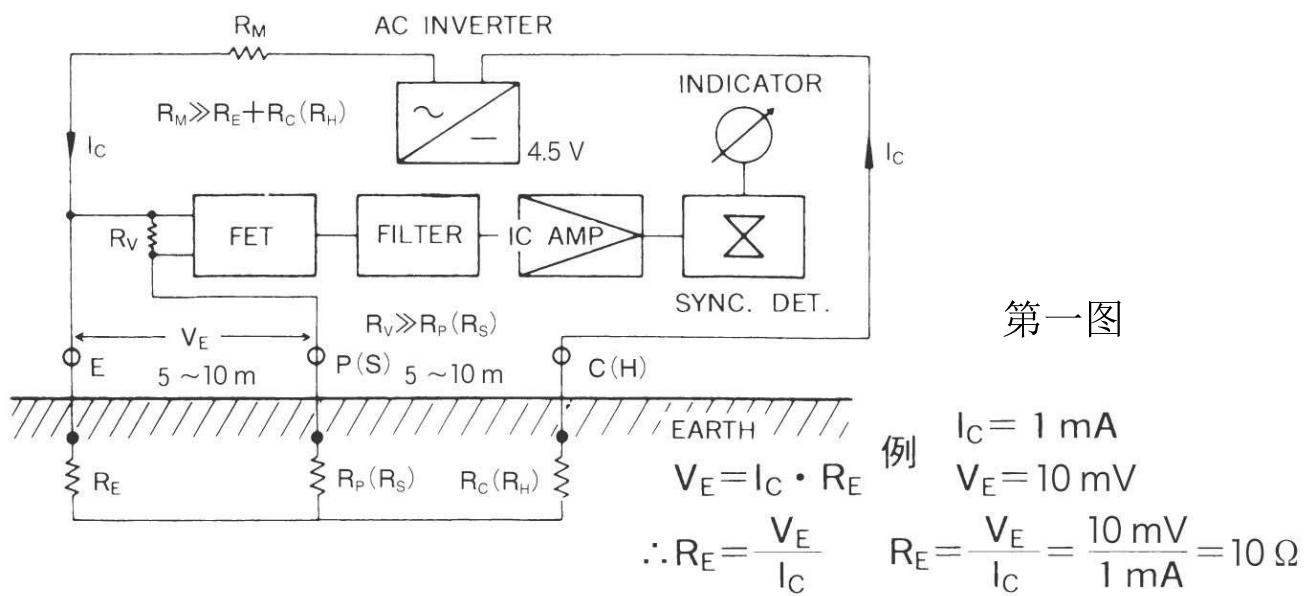


1. 第1图, 第2图, 大地(E)与辅助接地棒C(H), P(S)约5~10m间隔按照直线排列。  
直线排列有困难时, 略微弯折也没有问题。
2. 使用金属网时, 辅助接地电极Rp(Rs), Rc(RH)的值会变大。  
给E-C(H)供电交流定电流的接地电阻仪的电源阻抗非常高。测量水泥地时, 使用金属网测量时要喷洒足够的水保证与大地接触良好。另外柏油马路无法测量。
3. 辅助电极棒设置好之后, 连接附件的各连接线。E, P(S), C(H)各端子与接地棒的连接如第2图。

## 4-2 测量接地电阻 (3 电极法)



电气设备接地不完好时，会产生漏电，有时会被附加，务必充分确认之后再开始测量。

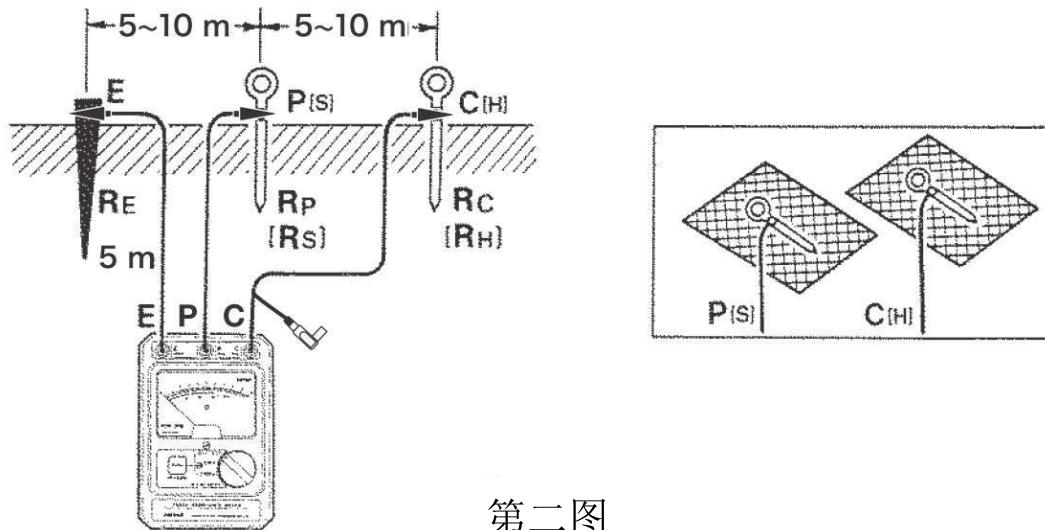

第二图

### 注意

辅助接地棒的大地没有完全插好时， $R_p$  ( $R_s$ )  $R_c$  ( $R_h$ ) 的值会变大，引起测量误差变大，或是指针不能稳定测量，务必把接地棒 R(S) 和 C(H) 插好。

#### ● 测量范围的选定和测量：

1. 根据接地电阻值 (RE) 转到功能旋转开关在三个量程中选定其一。
2. 按下 MEASURE PUSH 开关开始检测，电源指示灯点亮红色指示灯，指针表指示相应的接地电阻值 (RE)。
3.  $\times 1$  量程时，指示值即为测量值 ( $0 \sim 10 \Omega$ )， $\times 10$  和  $\times 100$  的量程时，读值分别乘以 10 倍 ( $0 \sim 100 \Omega$ ) 和 100 倍 ( $0 \sim 1000 \Omega$ ) 而计算出测量值。
4. 按下 MEASURE PUSH 开关开始测量后，在刻度盘的左上方的红色 LED (OVER AUX. R) 点亮时，表示辅助接地电阻值过大而无法正确测量，此时把接地棒重新插入大地。
5. 按下 MEASURE PUSH 开关开始检测，电源指示灯点闪时，说明电池电量

不足，请更换新的电池。


(更换电池请参照 4-5 内部电池更换方法。)

### 4-3 测量接地电阻值 (2 电极法)

1. 已经判明大地的接地电阻值，或是 A 种接地工事的大地的接地电阻值非常小，相对接地电阻值可以忽略的大地，可以使用此法测量。
2. 连接大地的连线，以测出与 E 端子的电阻值。接着在 P(S) 端子与 C(H) 端子插入连接线的插头，红色鳄鱼夹连接到判明接地电阻值的地方。
3. 此种方法的测量值，是未知的接地电阻值  $R_x$  与既知的接地电阻值  $r_E$  合计算。此值是预先知道值指示值  $RE$  减去  $r_E$  而求得测量结果。

$$R_x = RE - r_E$$

连接既知接地电阻值的地方

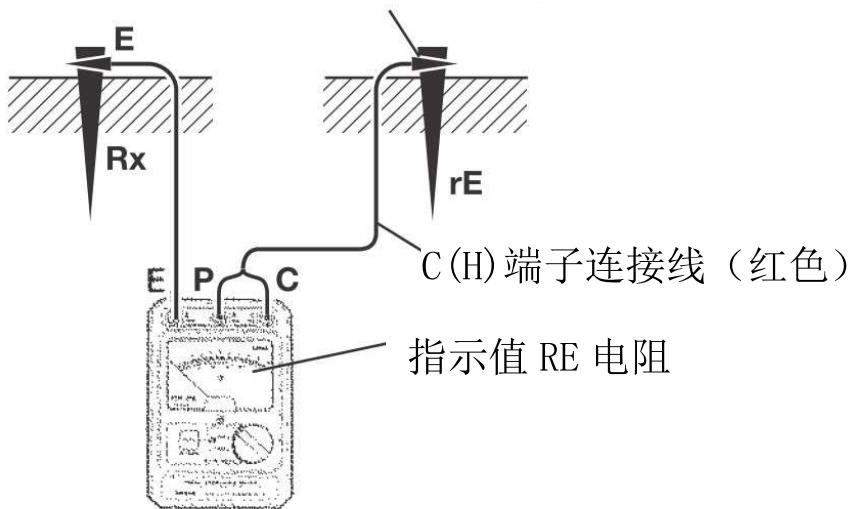

第 3 图

### 4-4 测量泄漏交流电压 (ACV：测量地电压)


⚠ 警告

1. 本表的 ACV 时测量泄漏交流电压，切勿输入大于额定电压 30 V 以上的信号。
2. 特别是不要输入一般的照明用电 AC 220 V。

1. 配线结束后，把功能旋转开关转到 ACV 档位。
2. 此时如果指针有反应，说明在大地回路里有泄漏 AC 电流存在。测量的电压值由 0~30 V 的红色刻度盘读出。
3. 此电压值超过 5 V 就会影响接地电阻测量。关闭使用大地的电力设备的电源，或是切断连接大地的回路。降低对地电压的影响之后再测量接地电阻。
4. 只测量地电压时没有必要连接 C(H) 端子。测量 E.P(S) 量端子间即可。

#### 4-5 内部电池更换方法

1. 电池消耗殆尽时，按下 MEASURE PUSH 开关开始检测，电源指示灯点闪时，说明电池电量不足，请更换新的电池。

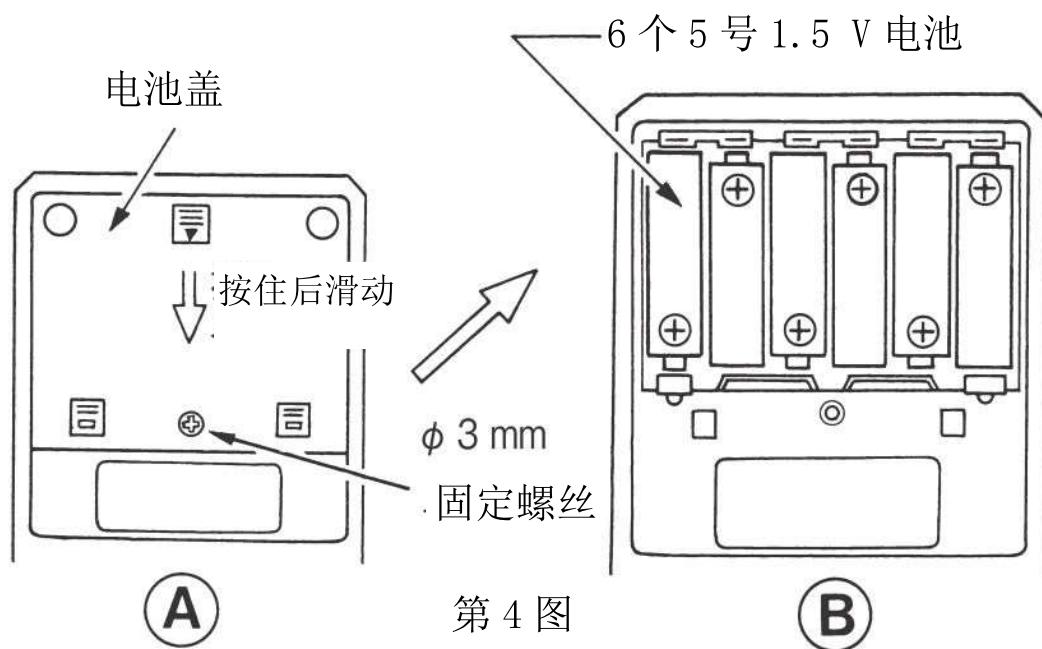

• 打开电池盖方法

• 电池的极性配置

2. 更换电池时，首先拧下电池盖上的固定螺丝，如上图按住四角凸起的部分往下滑动，打开电池盖后，按住正确的极性放入新电池。
3. 安装电池盖，拧紧螺丝。

**⚠ 注意**

1. 务必使用指定的电池。
2. 务必全部更换为新的电池。

## [5] 维护与保养管理



警告

1. 下列说明在安全操作中非常重要。请详细阅读本手册，以确保正确地对您的仪表进行保养管理。
2. 本表至少每年必须进行一次校准和检查，以确保其安全性，保证其精确度。

### 5-1 维护

1. 外观检查本表外观是否由于跌落或其它原因而损坏。
2. 测试表笔线是否有断线或是裸露。

如果存在上述的异常情况，请立即停止使用该仪表，并联系经销商进行修理。

### 5-2 校正和检查

详细请联系 Sanwa 的指定经销商，具体联系方式请参考 Sanwa 的主页。

## [6] 清洁与保管



1. 本表容易受挥发性溶剂腐蚀，不能用稀释剂或酒精等擦拭清洗。
2. 本表不耐热，不要将本表置于高温设备附近。
3. 不要将本表放置在可能会发生震动或容易跌落的场所。
4. 避免将本表暴露在阳光直射中，或存放在高温，低温，潮湿和结露的场所。
5. 如果长期不使用本表，请务必将电池取出。

## [7] 规格

测量范围	3 量程 ×1 0~10 Ω 1 刻度为 0.2 Ω ×10 0~100 Ω 1 刻度为 2 Ω (刻度值的 10 倍) ×100 0~1000 Ω 1 刻度为 20 Ω (刻度值的 100 倍) ACV 单量程 (AC 地电压) 0~30 Ω 1 刻度为 1 V
精确度	Ω ×1 倍: 最大刻度的 ±5 % 以内 ×10, ×100 倍: 最大刻度的 ±2.5 % 以内 ACV 最大刻度的 ±2.5 % 以内
电源	6 节 5 号干电池
接地电阻测量方式	定电流方式, 3 电极法或 2 电极法
交流定电流	他激式逆变器输出, 电压 100 V, 1 kHz
辅助接地电阻提示	大于约 10 kΩ 时 LED 亮
电池低电量指示	当内置电池电压约低于 6.5 V 时, LED 灯点闪。
保证精确度的温湿度	温度: 15~35 °C, 湿度: 80 %RH (无凝结)
操作温度/湿度	温度: 0~40 °C, 湿度: 80 %RH (无凝结)
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 测量用导线 TL-66 (黑色 5 米, 蓝色 10 米, 红色 20 米, 绕线架各一个)</li> <li>• 鳄鱼夹 CL-302 红蓝黑各一个</li> <li>• 接地棒 2 根: CL-ER</li> <li>• 携带皮包一个: C-PDR302</li> <li>• 手提包 1 个: C-302CB</li> <li>• 操作说明书 1 册</li> </ul>
尺寸·质量	175 × 118 × 55 mm · 约 500 g

本手册中所述的产品规格和外观若因为改良等原因如有变更, 恕不另行通知。



## 三和电气计器株式会社

日本东京都千代田区外神田2-4-4电波大厦

邮 编：101-0021

电 话：+81(03)3251-0941

电子邮箱：[exp\\_sales@sanwa-meter.co.jp](mailto:exp_sales@sanwa-meter.co.jp)

网 址：<http://www.sanwa-meter.com.cn>