


# 分光色差宝

## CHROMATIC ABERRATION

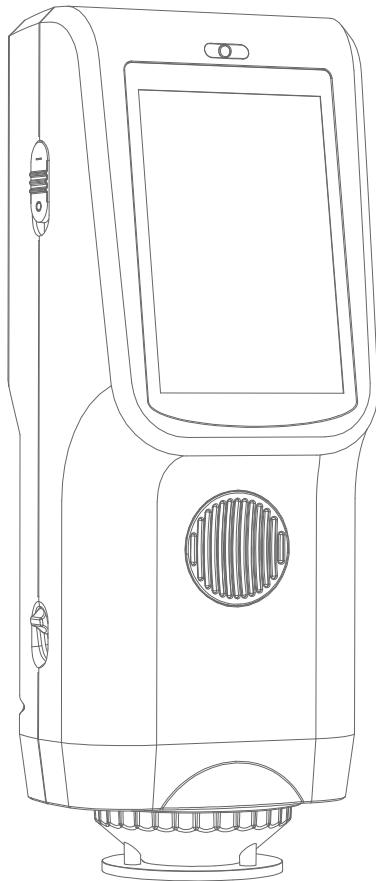

使 用 说 明 书  
O P E R A T I O N M A N U A L

## 安全说明

本仪器是非常安全的设备,但为了确保您能正确、安全的使用,请认真阅读并严格遵守以下条款,避免意外的伤害或危害。因不按本手册操作指南使用仪器所产生的损失,不在本公司承担范围之内。

电池	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本机是内置电池,请使用原装电池,不可拆换使用其他电池,以防损坏仪器或引起其他故障。</li><li>2. 不可私拆、挤压、打击和加热电池,也不可将电池置于火中或高温环境里,否则会使电池发生爆炸、引起火灾。</li><li>3. 仪器充满电后,不使用时,应切断外部电源,防止引起电击、毁坏仪器。</li><li>4. 长期不使用仪器,应相隔两周为一周期对仪器进行充电一次,否则内部电池容易损坏,导致无法再次使用仪器。</li><li>5. 前几次充电使用仪器,最好先把电量充满后使用至无电,循环3次,以使电池在今后的使用达到最佳状态。</li></ol>
外接电源	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 需要外部提供电源时,请使用本仪器标配的电源适配器,不可使用其他不符合技术规格的电源适配器,不然有可能缩短电池寿命甚至引起电击而损坏仪器或导致火灾。</li><li>2. 如长期不使用仪器,应切断外部电源,防止烧毁仪器、引起火灾。</li></ol>
仪器	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 切勿在有可燃或易燃气体(汽油等)的地方使用本仪器,否则可能会引起火灾。</li><li>2. 不可私拆仪器,否则会毁坏仪器,还可能会有灰尘、金属异物进入仪器内部,仪器可能会发生短路,产生电击,导致仪器毁坏,甚至引起火灾。</li><li>3. 使用仪器过程中,如果仪器发出烧焦等异味,应立刻停止使用,并将仪器送到维修点检测与维修。</li></ol>

请妥善保管本手册,以备随时参考

# 目录

概述	1
注意事项	1
一、外部结构及说明	2
二、操作说明	3
2.1 开开机	3
2.2 黑白校正	3
2.3 测量界面说明	5
2.4 测量	7
2.4.1 标样测量	7
2.4.2 试样测量	9
2.4.3 平均测量	10
2.5 与PC的通信	11
2.5.1 通过USB与PC通讯	11
2.5.2 通过蓝牙与PC通讯	11
2.6 打印	12
2.6.1 使用USB打印机	12
2.6.2 使用蓝牙打印机	12
三、系统功能说明	13
3.1 数据管理	13
3.1.1 查看记录	14
3.1.2 删除记录	16
3.1.3 搜索记录	17
3.1.4 标样输入	18
3.2 黑白校正	19
3.3 光源设置	19
3.4 平均测量	21
3.5 颜色空间	21

# 目录

3.6 颜色指数	22
3.6.1 设置色差公式	22
3.6.2 设置可选色度指标	24
3.6.3 色差公式参数因子和同色异谱指数设置	24
3.7 显示设置	25
3.8 系统设置	25
3.8.1 测量自动保存	27
3.8.2 测量口径	27
3.8.3 蓝牙®	28
3.8.4 蜂鸣器	28
3.8.5 测量模式	28
3.8.6 校正有效期	28
3.8.7 测量控制方式	29
3.8.8 语言设置	30
3.8.9 时间设置	30
3.8.10 屏幕背光时间	31
3.8.11 恢复出厂设置	31
四、仪器日常维修及保养	32
五、技术参数	33
5.1 产品特点	33
5.2 技术规格	33
附录	35
1. 物体颜色	35
2. 色差公式	36
3. 偏色的判断	37
4. 人眼对颜色的分辨	37
附表	37

## 概述

此仪器是本公司运用自主分光核心技术研发的便携式分光颜色检测仪器，是分光架构下的高级别分光色差仪或分光测色仪，除保证准确的相对值 $\Delta E$ 的同时，还保证绝对值L、A、B长时间的准确性，随时随地能通过国际标准和国家标准的计量。采用内置硅光电二极管双阵列感应器、进口白板，同时兼顾测量速度与操作的便捷性，连接PC端软件或者不连PC端软件都能快速进行色差测量判断，功能强大，4/8/1x 3mm多测量口径（部分型号）满足塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等各行业生产和品检中的精准色差控制。

在D/8°几何光学照明条件下，本仪器测量颜色精准稳定、存储容量大、配备USB和蓝牙双通讯模式（部分型号）、PC端颜色管理软件（部分型号）有强大扩展功能，在多种颜色空间下能够对各种色差公式、颜色指数进行精准测量和表述。

## 注意事项

- (1) 本仪器属于精密光学测量仪器，在测量时，应避免仪器外部环境的剧烈变化，如在测量时应避免周围环境光照的闪烁、温度的快速变化等。
- (2) 在测量时，应保持仪器平稳、被测物体贴紧测量口，并避免晃动、移位。
- (3) 本仪器不防水，不可在高湿度环境或水雾中使用。
- (4) 保持仪器整洁，避免水、灰尘等液体、粉末或固体异物进入积分球内及仪器内部，应避免对仪器的撞击、碰撞。
- (5) 校正盒要定期用擦拭布清洁，确保其工作面干净，并且要在避光、干燥、阴凉的环境中储存。
- (6) 仪器使用完毕，应切断电源，并将仪器、校正盒放进仪器箱内，在干燥、阴凉的环境中储存。
- (7) 用户不可对本仪器做任何未经许可的更改。任何未经许可的更改都可能影响仪器的精度、甚至不可逆的损坏本仪器。

## 一、外部结构及说明

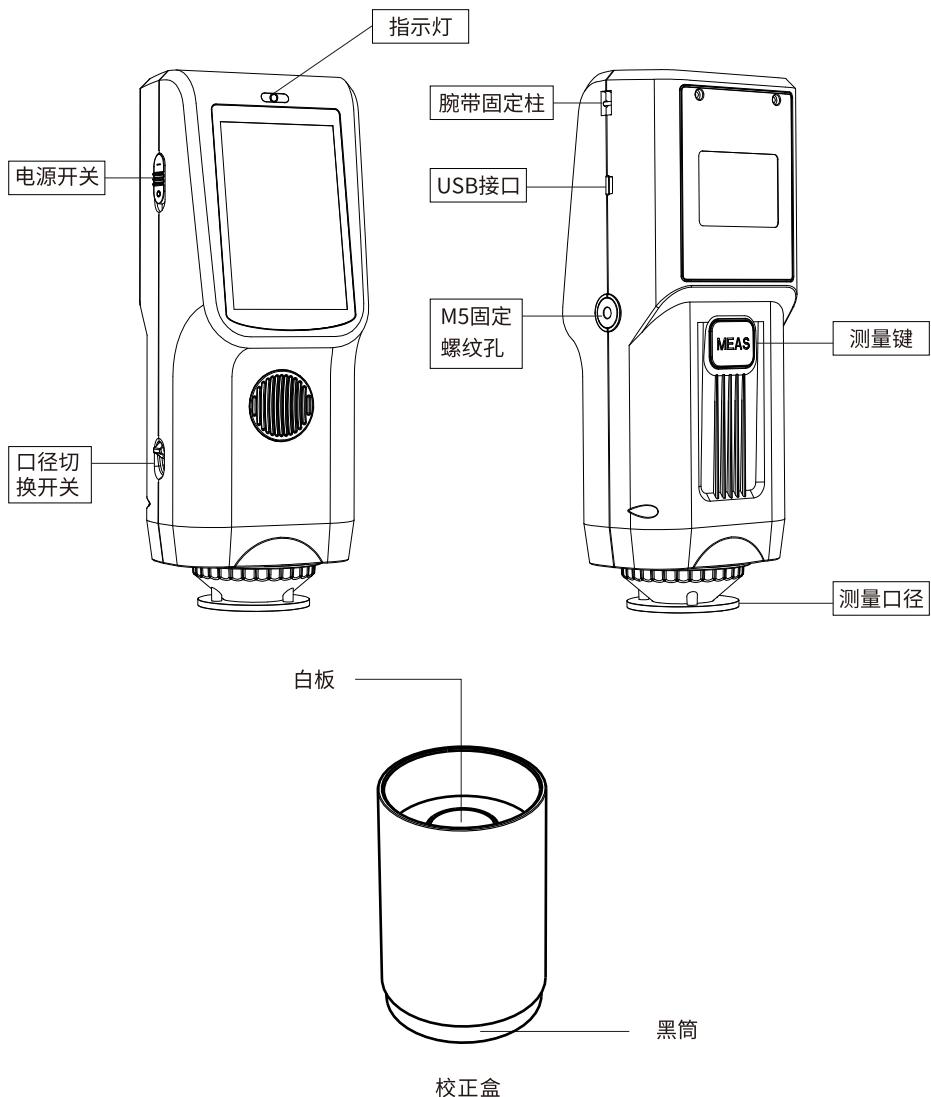


图1仪器按键接口示意图

**电源1/0开关：**开关拨动至“1”，仪器上电开机；开关拨动至“0”，仪器断电开机，通过拨动该开关为硬开关机。

**USB接口：**该接口为共用接口，可自动实现USB和TTL串口(5V)转换。USB接口用于与PC电脑连接通信，仪器自动判断连接。该接口也用于连接5V TTL串口打印机。USB线连上电源座充或PC电脑，可以对仪器充电(外接电源座充的规格为5V==2A)。

**测量键：**休眠状态下短按唤醒仪器，正常状态下短按测量。

**口径切换开关：**口径切换开关（部分型号）为切换测量口径时使用，当开关拨动后露出标识显示“MAV”，代表透镜切换至Φ8mm口径位置；当开关拨动后露出标识显示“SAV”，代表透镜切换至Φ4mm口径位置。1x3mm口径需要将透镜位置切换至露出标识显示“SAV”。

**LED指示灯：**LED分别有绿色、黄色和红色三种指示颜色，用来指示仪器的工作状态。

在开机充电状态，当充电电量大于90%时，绿灯亮起，低于90%红灯亮起。在正常开机过程中，仪器状态正常（未连接电源适配器，黑白校正在有效期内，电量大于10%，仪器无故障），绿色指示灯亮，持续10秒，测量过程中绿灯闪烁，测量完成绿灯熄灭。

仪器处于工作模式，当仪器电量小于10%，红灯会闪烁。关机充电黄灯长亮，充电结束黄灯关闭。

**M5固定螺纹孔：**固定仪器螺纹接口，螺纹类型为标准公制普通粗牙螺纹，螺距0.8mm，深5mm。

**腕带固定柱：**用于固定腕带，当腕带套在手腕上，可防止仪器意外滑落。

**校正盒：**包含白板与黑筒，白板在进行白校正时使用，黑筒在进行黑校正时使用。具体请查阅黑白校正章节。

## 二、操作说明

### 2.1开关机

如图1所示，电源1/0开关拨动至“1”，仪器上电开机，仪器自动进入开机画面，仪器启动。电源1/0开关拨动至“0”，仪器断电关机。

开机状态下如长时间未进行任何操作，仪器会自动进入休眠状态，此时短按“测量按钮”或者点击液晶屏唤醒仪器。

### 2.2黑白校正

在测量界面按主菜单键" "进入主菜单界面，在其他界面可以通过点击确认键" "或返回键" "进入主菜单，如图2所示。

## 分光色差宝



图2主菜单

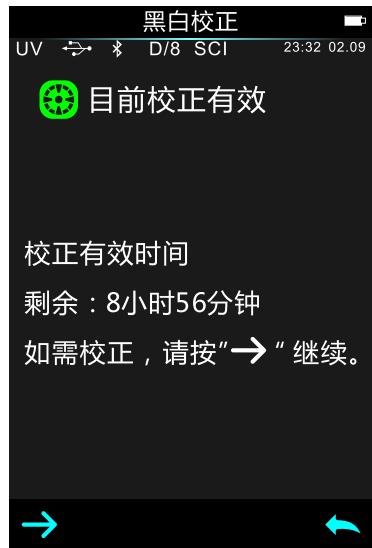


图3黑白校正

在主菜单中点击“黑白校正”，进入“黑白校正”界面，如图3所示。在界面中会显示目前校正是否有效以及剩余的校正有效时间。

点击“→”继续操作，进入图4的反射黑校界面。根据提示将测量口与黑筒光阱贴合，然后点击“测量键”进行黑校正，可点击返回键“←”取消校正。



图4黑校正界面



图5白校正界面

反射黑校完成后会进入反射白校界面，如图5所示。根据提示，确保测量白板编号和测量口径设置正确，将仪器测量口与白板贴合，然后轻按“测量键”进行白校正，根据需要点击返回键”“取消校正。

反射白校完成后会跳转回图3界面，显示剩余的校正有效时间，根据需要进行相应的操作，点击返  
回键”“则会返回到标样测量界面。

## 2.3 测量界面说明

如图6所示，测量界面上部为工作状态区，仪器设置的测量模式、蓝牙状态、UV等状态均在此处予以实时显示。测试界面中间部为数据显示区，仪器根据当前用户的设置，显示对应的色度数据。数  
据显示区下方为快捷显示区，可以点击对应的快捷键，使测试数据快速的进行切换。测试界面底部  
为操作按键区，通过点击对应的操作按键实现对当前数据的操作。图7、8分别为反射率显示界面和  
颜色指数显示界面，当可选色度指标选择反射率时为反射率显示界面，如图7所示；当可选色度指  
标选择其他颜色指数时则为对应的颜色指数显示界面，如图8所示。通过左右滑动界面，可以在测  
量界面和光谱显示界面或颜色指数界面切换，中间的点指示当前所在的界面。



图6色度测量界面

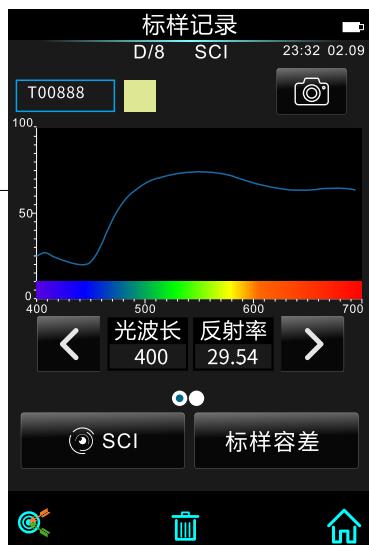


图7反射率显示界面类型1

## 分光色差宝



图8颜色指数测量界面

部分型号的仪器在反射率显示界面有所不同，有的显示整个光谱图反射率，如图7所示；有的显示部分反射率和光波长，如图9或10所示。



图9反射率显示界面类型2



图10反射率显示界面类型3

## 2.4 测量

测量分为标样测量和试样测量。标样测量一般用于测量目标样品色度数据，试样测量则用于测量样品与目标样品的色差或对比色度数据。

仪器开机并完成正确黑白板校正后，就可以进行测量了（客户根据需要在主菜单界面设置对应的光源、颜色空间和颜色指数等）。若当前不在测量界面，可连续点击界面上的返回键“”若干次或轻按“测量按键”返回到测量界面。

**注：**系统默认的颜色空间为CIE lab，色差公式为 $\Delta E^*ab$ ，颜色指数为空。

### 2.4.1 标样测量

在标样测量界面，将被测样品对准仪器测量口径并贴紧，轻按测量键，蜂鸣器会“滴”的一声，并伴随LED指示灯从闪烁到熄灭，蜂鸣器会再次“滴”一声，代表本次测量完成。被测样品测试完成后界面如图11、图12或图13所示。



图11 标样测量界面

- 1) 界面标题：指示当前处在标样测量界面下。
- 2) 状态栏：显示系统设置信息，如照明方式、蓝牙标识、UV标识、测量模式，以及当前时间、日期和电量等。若选择打开蓝牙、UV灯，状态栏会对应显示其标识，否则将不显示。
- 3) 取景定位：点击取景定位相机（部分型号），可利用取景定位相机对测量位置进行定位，定位完成，轻按测量键即可完成测量。
- 4) 标样名称：显示当前被测标样的名称，点击可以快速修改，默认以“T”开头，后跟序号，从T0001~T1000。
- 5) 标样色度值：标样测量的数值，部分型号仪器显示一位小数，还有部分仪器显示两位小数。
- 6) 显示模式：点击SCI、SCE按钮（部分型号）将对当前测量数据进行实时刷新显示。

**注意：**显示模式的SCI、SCE切换仅切换当前显示数据，仪器试样测量模式“SCI/SCE/I+E”的切换需要在“系统设置”中设置。标样测量的测量模式固定为I+E，试样测量的测量模式默认为SCI。如果当前测试数据不支持客户选择的模式，则对应显示可能为“---”（例如：手动输入Lab数值(SCI/D65/10°)，当客户切换为SCE或D50或者2°，Lab将显示为“---”）。

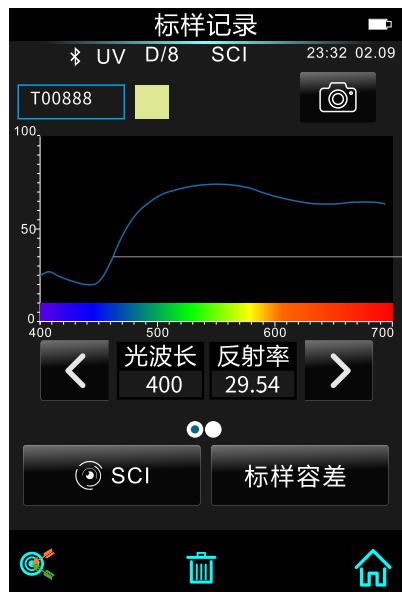


图12标样测量反射率1



图13标样测量反射率2

- 7) 标样容差：点击设置当前标样的容差。
- 8) 切换到试样测量：点击切换到试样测量界面。

- 9) 删除/保存：在测量自动保存打开的情况下，点击删除当前测量数据。在测量自动保存关闭时，显示为保存按钮“”，点击则保存当前测量数据。
- 10) 波长切换按钮：如图12所示，点击“< >”按钮，当前测量样品反射率和光波长以间隔10nm的频度进行切换。部分型号的仪器只显示部分反射率就无此功能，如图13所示。

## 2.4.2 试样测量

在标样测量界面下，点击“试样测量”切换到试样测量界面。将被测样品对准仪器测量口径并贴紧，轻按测量键，蜂鸣器会“滴”的一声，同时伴随LED指示灯从闪烁到熄灭，蜂鸣器会再次“滴”一声，代表本次测量完成。试样测量完成后界面如图14、图15或图16所示，下面详细介绍与标样测量不同的地方。



图14试样测量界面

- 1) 界面标题：指示当前处在试样测量界面下。
- 2) 试样名称：显示当前被测试样的名称，点击可以快速修改，默认以“S”开头，后跟序号。
- 3) 试样色度值：显示当前显示模式下，试样测量的数值。部分型号仪器显示一位小数，还有部分型号仪器显示两位小数。
- 4) 色差值：显示当前显示模式下，试样色度数值减去标样色度值的差值。
- 5) 颜色偏向：当前试样与标样相比的颜色偏向。只有在显示设置开启了“颜色偏向”才会显示。

- 6) 测量结果：显示当前试样的测试结果，由标样的容差和指定的色差公式判定，当色差值超过容差将红色显示“不合格”，否则绿色显示“合格”。只有在显示设置开启了“测试结果提示”时才会显示。
- 7) 样品反射率：同时显示标样和试样两条反射率曲线，蓝色代表标样，绿色代表试样，如图15所示。部分型号仪器无此功能，只显示部分反射率，如图16所示。
- 8) 反射率差值：当前反射率下，测量试样与标样的差值。如图15所示，点击按钮“< >”当前测量试样光波长、试样反射率、试样标样反射率差值以间隔10nm的频度进行切换。部分型号仪器无此功能，只显示部分反射率和光波长，如图16所示。

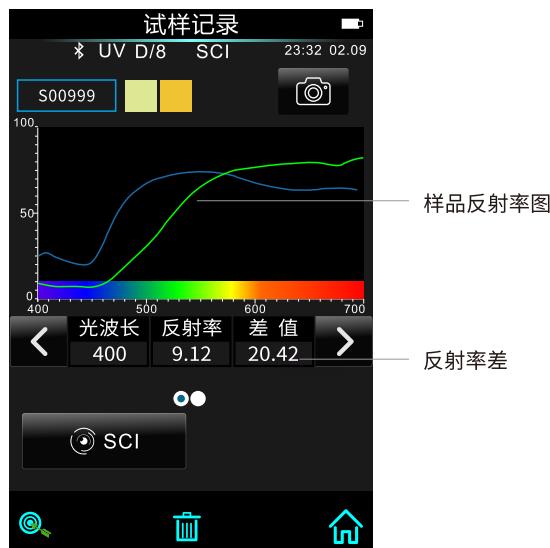


图15试样测量反射率1



图16试样测量反射率2

#### 2.4.3 平均测量

当被测样品比较大或者相对不是非常均匀时候，通过测量有代表性多个测试点，得到多点平均反射率，然后计算出来的色度数据更能代表被测样品的真实色度数值，本仪器可以实现2~99平均测量。在主菜单界面点击“平均测量”进入平均测量界面，然后输入平均测量的测量次数，点击“✓”确认，若不更改平均测量次数可点击“←”撤销修改。

如果输入的平均次数为1，则按常规方式测量；如果大于1，则会在标样/试样测量时，测量设定的次数后平均计算输出测量结果。



图17平均测量的测量次数

## 2.5与PC的通信

PC端软件有强度大功能扩展，可以实现更多的色度数据分析。本系列仪器可以通过USB数据线和蓝牙模块（仅限于配备蓝牙模块的产品型号）同PC端软件机型通讯（部分型号）。

### 2.5.1 通过USB与PC通讯

在PC端装好客户端程序的情况下，用USB数据线将仪器与PC连接，将会自动识别连接，如果连接成功仪器的测量界面会显示USB连接图标，否则不会显示USB连接图标。连接成功，则可以通过软件实现对终端仪器的全面控制，并进行相关样品的测试与分析。部分型号的仪器需在系统设置的“通讯接口”设为“USB”，其他型号的仪器是默认USB通讯。

### 2.5.2 通过蓝牙与PC通讯

对于配备蓝牙模块的部分型号仪器，可以通过蓝牙与PC端进行通讯。

在PC端装好客户端程序的情况下，将仪器“系统设置”中的“通讯接口”选择蓝牙，并且将电脑与蓝牙配对，配对成功之后，软件使用蓝牙连接模式连接，在软件的右下角出现蓝牙图标，则表示通过蓝牙连接成功。则可以通过软件实现对终端仪器的全面控制，并进行相关样品的测试与分析。

## 2.6 打印

微型打印机属于非标准配件，需要单独购买。

使用USB打印机或蓝牙打印机可将测量记录打印出来（部分型号）。“打印设置”在主菜单的“系统设置”中，默认关闭状态，需要打印时选择开启对应的打印机即可。

### 2.6.1 使用USB打印机

用户可以先对样品进行色度数据测量，保存需要打印的样品记录，再使用USB打印机完成操作。首先，将微型打印机通过USB连接仪器，在标样记录或试样记录找到待打印样品记录，如图18所示。然后，点击“操作”图标，在弹出菜单中选择“打印数据”（如图19所示），仪器将当前记录数据发给打印机，打印机完成打印工作。



图18待打印的标样记录



图19 “打印数据”操作界面

### 2.6.2 使用蓝牙打印机

与使用USB打印机类似，用户可以先对样品进行色度数据测量，保存需要打印的样品记录，再进行打印操作。

蓝牙打印机使用步骤：

- 1、长按蓝牙打印机电源，看到指示灯闪烁松手
- 2、进入仪器系统设置打印设置蓝牙打印机

- 3、在BLE MAC输入蓝牙打印机背面的mac地址，长度固定是12个字符（例如“4CE173C3F00E”），mac地址自动储存，
- 4、点击连接打印机”“
- 5、蓝牙打印机连接后，在标样记录或试样记录找到待打印样品记录，点击“操作”图标，
- 6、在弹出菜单中选择“打印数据”，打印机完成打印工作。

## 三、系统功能说明

在测量界面点击主菜单“”进入主菜单界面（如图2所示），在其它界面可以通过点击返回键“”进入主菜单，从主菜单可以进入各子菜单实现所有的系统功能设置。

### 3.1 数据管理

在主菜单界面中点击“数据管理”进入数据管理界面，如图20所示。数据管理主要实现对已测量的记录进行查看和操作。



图20数据管理界面

### 3.1.1 查看记录

#### 1) 查看标样记录

在数据管理界面中点击“查看记录”进入“标样记录”界面，如图21所示。其中测量条件显示了标样的照明方式、UV状态以及使用的测量模式，测量时间和测量日期指示测量该标样时的时间和日期。

**注意：**部分型号仪器查看标样记录色度值显示一位小数，也有部分型号仪器显示两位小数。

点击“▼”翻看下一条记录，点击“▲”翻看上一条记录。

点击“”可以执行操作：标样锁定、标样重置、标样调入、打印数据、删除记录，如图22所示。



图21标样记录



图22标样记录操作菜单

**标样锁定：**点击“标样锁定”，用户可以将当前标样锁定，防止对该样品进行误操作。样品在锁定模式下，无法进行删除，无法进行名称编辑。如果要对锁定的标样进行操作，需先解锁当前标样。

**标样重置：**点击“标样重置”，用户可以用新的标样来替换当前标样，当前标样下的试样不受影响。

**标样调入：**点击“标样调入”可将正在查看的标样设为当前标样，然后点击“试样测量”即可在该标样下进行试样测量。

打印数据：点击“打印数据”，如果连接微型打印机（选购件，需单独购买），则可以将当前的标样数据打印出来。

删除记录：点击“删除记录”，进入删除记录界面，点击确认即完成删除；或点击取消删除操作，并返回到操作菜单。

点击标样名称，可对标样名称进行编辑（如图23所示），输入新名称（注意名称最多只能输入8个字符），然后点击“”确认；若想取消编辑，点击“”。



图23编辑名称界面

## 2) 查看试样记录

在标样记录界面下点击“试样”查看该标样下的试样记录，如图24所示。

点击“”翻看下一条记录，点击“”翻看上一条记录。

点击“”可以执行操作：标样调入、打印数据、删除记录，如图25所示。

标样调入：点击“标样调入”可将正在查看的试样记录置为新的当前标样，然后点击“试样测量”即可在该标样下进行试样测量。

打印数据、删除记录选项同标样记录操作相似。

点击试样名称，也可对试样名称进行编辑，输入新名称（注意名称最多只能输入8个字符），然后点击“”确认；若想取消编辑，点击“”。

# 分光色差宝



图24标样记录界面



图25标样记录操作菜单

## 3.1.2 删除记录

在数据管理界面中点击“删除记录”进入删除记录菜单界面，如图26所示。删除记录分为“全部记录删除”和“全部试样删除”。

点击相应的选项，先进入删除提示警告界面，在警告界面点击“√”将删除对应的全部记录；如欲取消则可点击“←”，如图27所示。



图26删除记录界面



图27删除提示框

## 3.1.3 搜索记录

在数据管理界面点击“搜索记录”进入搜索菜单，如图28所示。可选择“按名称标样搜索”和“按名称试样搜索”。

下面以按名称标样搜索为例，具体讲解搜索过程。

点击“按名称标样搜索”，弹出输入搜索记录名称界面，如图29所示。



图28搜索记录界面



图29输入搜索记录名称界面



图30搜索到的记录列表

输入要搜索的名称或名称中包含的字符，然后点击“”确认，仪器会自动在所有的标样记录中执行搜索，并将符合条件的标样记录罗列出来，如图30所示。则会提示“此记录不存在”并返回到搜索记录菜单。

### 3.1.4 标样输入

在数据管理界面点击“标样输入”进入标样输入界面，如图31所示。

点击测量模式，设置输入标样的测量模式，分为SCI、SCE、SCI+SCE。

点击名称位置，可以编辑当前输入标样的名称，默认为“No name”。

点击标准光源，设置输入标样的照明光源。

点击颜色空间，选择输入的颜色空间。目前仅支持输入CIELAB和CIEXYZ两种颜色空间的颜色值。

点击观察者角度，设置输入标样的观察者角度。

点击相应的色度坐标，输入相应坐标下的色度值，如图32所示，点击L坐标，会显示输入L窗口，输入相应的L值后确认即可。输入标样的所有信息后点击“”确认，该标样就会存储到标样记录列表中，其标样序号依次累加。

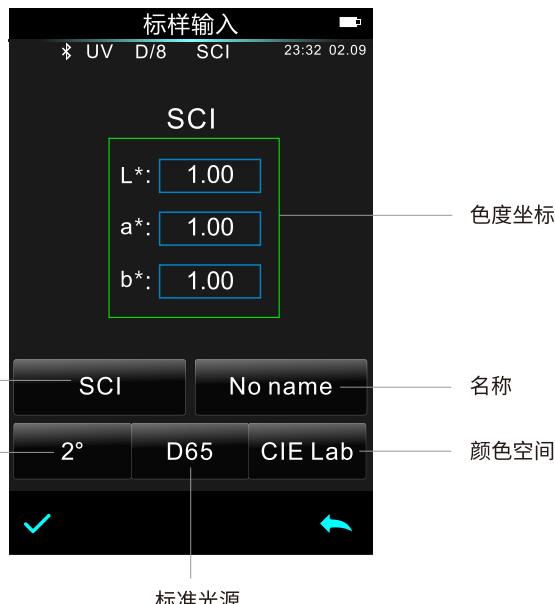


图31标样输入界面



图32输入L值坐标

**注意：**仪器端手动输入标样仅仅支持CIE Lab/XYZ色度坐标输入，如果要输入标样反射率需通过上位机软件输入，然后下载到仪器。输入标样数据和特定的观察者角度、照明光源、观察者角度是匹配的，查看输入标样数据需要将对应的条件设置正确才能查看。在查看标样记录界面，如果观察者角度、测试模式、光源发生改变，对应的色度数据将显示为“--”。

## 3.2 黑白校正

黑白板校正作为色度数据测量的基准，务必要准确进行，否则将影响测试数据的准确性。当黑白板校正环境和当前样品测试环境相差比较大（比如温度、湿度剧烈波动）、或者数据有明显异常时，需要及时对仪器进行黑白板校正。当仪器连续使用8小时或者仪器进行重新开关机，也建议重新做一次黑白板校正。

工作白板要定期清洁工作面，光阱定期进行灰尘清理。校正筒需在避光、防尘、干燥的条件下妥善保管。

黑白板校正方法，请参照2.2节内容。

## 3.3 光源设置

在主菜单界面点击“光源设置”进入光源设置界面，如图33所示。

## 分光色差宝



图33光源设置界面

用户根据实际测量工况设置对应的光源。在光源设置界面可设置系统的标准观察者角度、标准光源类型和UV光源（不同型号仪器配置有差异）开启情况。

点击观察者角度，可在 $10^{\circ}$ 和 $2^{\circ}$ 之间切换。其中 $10^{\circ}$ 是CIE1964标准， $2^{\circ}$ 为CIE1931标准。

点击光源，在光源选择界面有选项：D65、A、C、D50、D55、D75、F1、F2 (CWF)、F3、F4、F5、F6、F7 (DLF)、F8、F9、F10 (TPL5)、F11 (TL84)、F12 (TL83/U30)（部分型号包含部分选项），如图34所示。

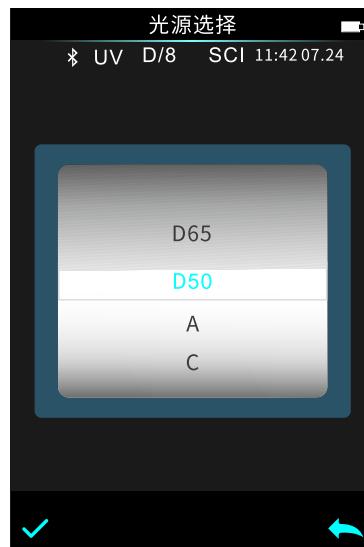


图34光源选择界面

点击UV光源，可切换UV光源开关。其100%表示UV光源全开，0%表示全关。当测试荧光样品时建议打开UV光源，普通样品测试建议关闭UV光源。

## 3.4 平均测量

当被测样品比较大或者相对不是非常均匀时候，通过测量有代表性多个测试点，得到多点平均反射率，然后计算出来的色度数据更能代表被测样品的真实色度数值，本仪器可以实现2~99平均测量。在主菜单界面点击“平均测量”进入平均测量界面，可对标样和试样分别设置平均测量的次数，如图35所示。然后输入平均测量的测量次数，点击“✓”确认。如果输入的平均次数为1，则按常规方式测量；如果大于1，在标样/试样测量时会在测量指定的次数后平均后生成测量结果。



图35平均测量界面

## 3.5 颜色空间

在主菜单下点击“颜色空间”打开颜色空间界面，如图36所示，在颜色空间界面中选择相应的颜色空间，然后点击“✓”确认即完成颜色空间设置。颜色空间选项有CIE LAB、XYZ、Yxy、LCh、CIE LUV、s-RGB、 $\beta$ xy、DIN Lab9、DIN Lab99和Munsell(C/2)等，部分型号只有部分选项。



图36颜色空间界面



图37颜色指数界面

## 3.6 颜色指数

颜色指数界面可选择当前使用的色差公式和可选色度指标，同时可以设置色差公式参数因子和同色异谱设置（部分型号），如图37所示。

### 3.6.1 设置色差公式

在主菜单下点击“颜色指数”进入颜色指数窗口，如图37所示。

下面以设置“色差公式”为 $\Delta E^*00$ 为例进行详细讲解。

颜色指数界面，选择“色差公式”，色差公式选项有： $\Delta E^*ab$ 、 $\Delta E^*uv$ 、 $\Delta E^*94$ 、 $\Delta E^*cmc(2:1)$ 、 $\Delta E^*cmc(1:1)$ 、 $\Delta E^*00$ 、DIN $\Delta E99$ （部分型号只有部分选项）。

点击色差公式“ $\Delta E^*00$ ”，可选择相应的色差公式，点击“”确认。

## 分光色差宝

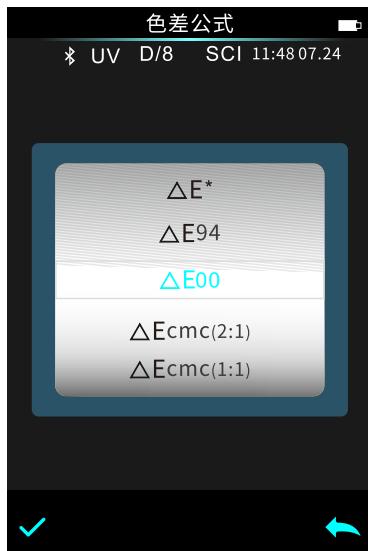


图38选择色差公式 $\Delta E_{00}$



图39使用 $\Delta E_{00}$ 计算色差

被选中的色差公式会在试样测量时用于计算试样的色差，如图39所示。

被选中的颜色指数会在标样和试样测量的颜色指数显示区显示（根据指数的不同，可能只会显示在试样中），在测量界面或查看记界面向右滑动界面就可以查看颜色指数显示区。

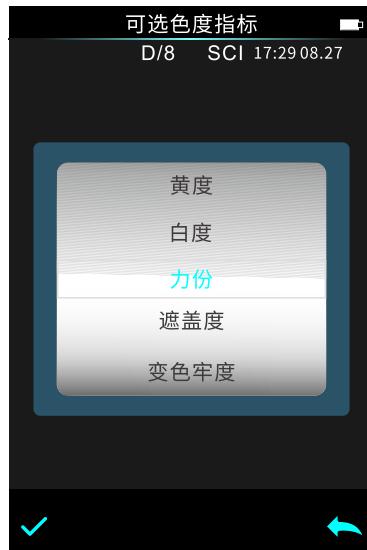


图40可选色度指标界面1



图41可选色度指标界面2

### 3.6.2 设置可选色度指标

可选色度指标包含反射率、黄度、白度、同色异谱指数、沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度等，部分型号仪器只有部分选项，如图40、41所示。此处设置的色度指标，可在测量界面或查看记录界面显示对应的色度指标数值。

### 3.6.3 色差公式参数因子和同色异谱指数设置

在颜色指数界面下点击“参数因子设置”进入参数因子设置界面，如图42所示。



图42参数因子设置界面



图43ΔE94因子设置界面

#### 1) 设置参数因子

对于色差公式CIE DE2000（ $\Delta E00$ ）、CIE DE1994（ $\Delta E94$ ）、CMC（ $\Delta Ec_{cmc}(l:c)$ ），用户可以设置L、C、H的参数因子（CMC只能设置L和C）。下面以 $\Delta E94$ 的参数因子设置为例说明。

点击“ $\Delta E94$ 因子”进入 $\Delta E94$ 因子设置界面（如图43所示）。

点击因子KL、因子KC、因子KH的值，进入编辑界面（如图44所示），然后输入新值，点击“✓”确认，点击“⬅”则取消保存设置。

#### 2) 同色异谱参数设置

在参数因子设置界面下点击“同色异谱设置”进入同色异谱设置界面（部分型号），如图45所示，分别对参照光源1和待测光源2进行设置，设置完成，点击“✓”确认，点击“⬅”则取消保存设置。

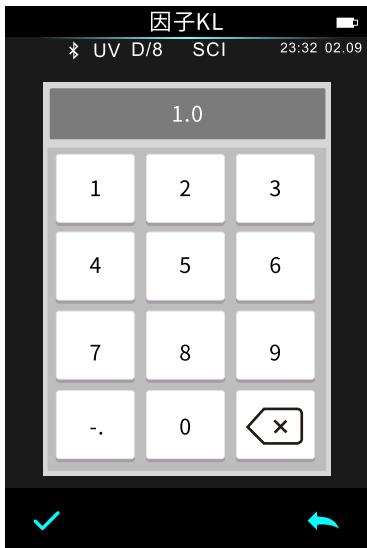


图44因子KL的编辑界面



图45同色异谱设置界面

## 3.7 显示设置

在主菜单界面点击“显示设置”进入显示设置界面，如图46所示。在该界面下可以设置是否打开颜色偏向、测试结果提示。

当颜色偏向打开时，会在试样测量时提示试样与标样对比的颜色偏向，如图47所示，关闭时则无提示。

如果打开测试结果提示，在试样测量时，如果测试结果超过标样设置的容差范围，则会红色提示不合格，如果试样的误差在标样容差允许范围内，则绿色显示合格，如图47所示。

## 3.8 系统设置

在主菜单中点击“系统设置”，进入系统设置的界面，如图48所示。系统设置包括测量自动保存、测量口径、通信接口、蜂鸣器、试样测量模式、校正有效期、测量控制方式、语言设置、时间设置、屏幕背光时间、屏幕背光亮度、恢复出厂设置、关于仪器、容差设置和打印设置等选项，通过上下滑动界面，可以查看并选择不同的系统设置选项，右侧有滑动条显示当前位置。



图46显示设置界



图48系统设置界面



图47打开颜色偏向和测量结果



图49关闭自动保存时需要手动保存测量结果

### 3.8.1 测量自动保存

测量自动保存打开时，每测试一个样品都会自动存储到仪器中，否则样品测试完毕，不会自动保存该记录，需要手动点击了保存图标“”后才会存储，如图49所示。

### 3.8.2 测量口径

本系列仪器配备有Φ8mm测量口径、Φ4mm测量口径，型号不同配置测量口径不同，当被测样品被测面比较大，并且均匀的时候，建议用Φ8mm测量口径，当样品被测面比较小的时候，建议用Φ4mm测量口径。

测量口径（Φ8mm / Φ4mm）切换需要完成以下两步：

第一步：口径安装，如图50所示，逆时针旋转测量口径，取掉原口径；将待装测量口径对准积分球安装孔，顺时针转动，当有“哒”一声，表示测量口径和积分球扣位配合好，即安装好待装测量口径。

第二步：光学透镜位置切换，如图48指示，如果已经装配好的口径Φ4mm测量口径，需要将口径切换开关拨到SAV的位置上；如果是Φ8mm测量口径，需要将口径切换开关拨到到MAV的位置上。

第三步：仪器软件中口径设置切换，如果在系统设置的测量口径设置为自动模式，在重新黑白板校正时，仪器会自动识别口径并做相应的软件处理；如果在系统设置的测量口径设置为非自动模式，需要手动设置对应的Φ8/4mm口径。

**注意：**测量口径大小、光学透镜位置、软件口径设置务必要保证匹配才能保证测试结果准确。Φ4mm口径，对应光学透镜位置是SAV，软件显示为Φ4mm；Φ8mm口径，对应光学透镜位置是MAV，软件显示为Φ8mm；在测试界面状态栏有对应的显示。

**注意：**测量口径切换后，要重新进行黑白校正，才可以进行新的数据测试。

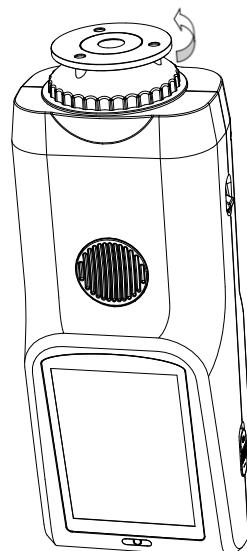


图50测量口径装拆

### 3.8.3 蓝牙®

对于配备蓝牙®的产品型号，可以选择通过蓝牙®与PC端软件通讯。

当蓝牙®处于打开状态时，测量界面的状态栏上将会显示蓝牙®图标。在PC端装好客户端程序的情况下，在仪器“系统设置”打开蓝牙®，将电脑与蓝牙配对，配对成功之后，软件使用蓝牙连接模式连接，在软件的右下角出现提示，则表示通过蓝牙连接成功。则可以通过软件实现对终端仪器的全面控制，并进行相关样品的测试与分析。

### 3.8.4 蜂鸣器

蜂鸣器开关控制着测量时是否响起提示音。当蜂鸣器处于打开状态时，每次测量结束都会响起提示音，否则，测试时无提示音。

### 3.8.5 测量模式

SCI为包含镜面反射光测量模式，SCE为排除镜面反射光测量模式。本仪器通过传统的设置机械光阱的方式实现SCI/SCE测试模式切换，电机带动拨片挡住机械光阱则为SCI测量模式，拨片打开则为SCE测量模式。

标样测量，仪器自动完成SCI和SCE测量，测试时间约为3.2秒。

试样测量时，仪器根据客户设置的测量模式进行测量。客户根据测量产品的需要可设置测量模式为：SCI、SCE或I+E，部分型号只有部分选项。I+E即SCI+SCE模式。单独SCI/SCE测量时间大约为1.5秒，SCI+SCE同时测量需要3.2秒。

如果当前仪器测量模式为SCI(工作状态区显示为SCI)，则仪器仅仅测试样品SCI数据，如果将显示模式设置为SCE，由于没有测试SCE数据，各对应色度数据显示为“--”，光谱数据、颜色指数也将无显示。

### 3.8.6 校正有效期

仪器在系统设置中的“校正有效期”对黑白板校正的时效进行管理。黑白板校正作为色度数据测量的基准，务必要准确进行，否则将影响测试数据的准确性。

当黑白板校正环境和当前样品测试环境相差比较大（比如温度、湿度剧烈波动）、或者数据有明显异常时，需要及时对仪器进行黑白板校正。

仪器连续使用8小时或者仪器进行重新开关机，也建议重新做一次黑白板校正。

在系统设置界面下点击“校正有效期”进入校正有效期选择界面，如图51所示，可选择4小时校正、8小时校正、24小时校正和开机校正。



图51校正有效期选择界面

如果选择开机校正，将在每次开机时自动进入黑白校正界面，如果没有做正确黑白板校正，将只能查看数据，但不能完成测试。

如果选择4小时，仪器的黑白校正有效期将在每次校正4后小时过期，如果过期，将只能查看数据，但不能完成测试，重新黑白板校正后，校正有效期重新开始计时。

如果选择8小时，仪器的黑白校正有效期将在每次校正8后小时过期，如果过期，将只能查看数据，但不能完成测试，重新黑白板校正后，校正有效期重新开始计时。

如果选择24小时，仪器的黑白校正有效期将在每次校正24后小时过期，如果过期，将只能查看数据，但不能完成测试，重新黑白板校正后，校正有效期重新开始计时。

### 3.8.7 测量控制方式

仪器与PC端软件进行通讯时，客户可以根据需要设置特定测量控制方式。在系统设置界面点击“测量控制方式”打开测量控制方式选择界面，如图52或53所示，选择相应的方式，然后确认即可。



图52测量控制方式界面1



图53测量控制方式界面1

**按键：**选择该模式，仪器与PC端软件通讯时，仪器测量仅只能通过仪器测试按键触发，客户通过按仪器测试按键完成数据测试，并将数据上传PC端软件。

**PC端软件：**选择该模式，仪器与PC端软件通讯时，仪器测量仅只能通过PC端软件测试按键触发，客户通过点击PC端软件测试按键完成数据测试，并将数据上传PC端软件。

**按键|PC端软件：**选择该模式，客户可以通过仪器测试按键或者PC端软件测试按键完成样品测试，并将数据上传。该模式为仪器默认选择模式。

**注意：**测量控制方式仅在仪器连接PC端软件时起效，在未连接的情况下，始终只能使用测量按键测量。部分仪器默认只有按键这一测量控制方式。

## 3.8.8 语言设置

语言设置用于设置仪器界面的语言。在系统设置界面下，点击“语言设置”，然后选择相应的语言确认即可。

## 3.8.9 时间设置

仪器出厂时，通常已经同步制造厂家的当地时间，客户也可根据实际情况设定仪器的时间。在系统设置界面下点击“时间设置”，进入图54界面。



图54时间日期设置界面

### 3.8.10 屏幕背光时间

在系统设置界面中点击“屏幕背光时间”，进入“屏幕背光时间”选择界面。

背光时间为：“常开”、“5分钟”、“60秒”、“30秒”、“15秒”。如选择常开，则在没有操作时不会自动息屏，不会自动关机。如果设置为“60秒”，则仪器会从最后一次客户操作计时，60秒后会息屏，息屏3分钟后仪器自动软关机，进入节电模式。“5分钟”、“30秒”、“15秒”设置项意义同上。

仪器在息屏时间内可以通过短按测量按键点亮显示屏；仪器在软关机时，可以通过长按测试按键唤醒仪器，具体开关机内容请参照2.1节内容。仪器默认屏幕背光时间为“60秒”，使其处于节电模式。

### 3.8.11 恢复出厂设置

在系统设置界面中点击“恢复出厂设置”，将进入图55的界面，点击“”仪器清空所有测量记录和客户设置，并恢复到出厂的状态；点击“”取消本次操作。

注意：该操作将清空所有数据和用户设置，并恢复到出厂状态，所有数据不可恢复，请谨慎操作。

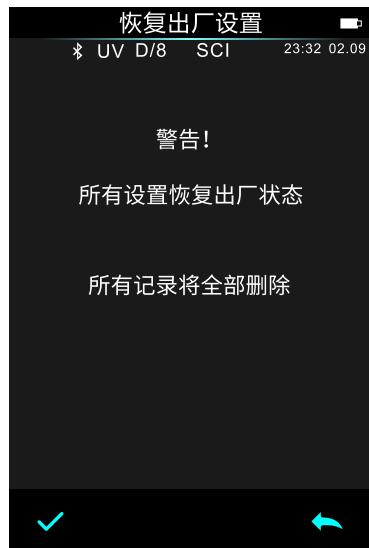


图55恢复出厂设置界面

## 四、仪器日常维修及保养

- 1) 本仪器为精密光学仪器，请妥善保管和使用仪器，应避免在潮湿、强电磁干扰、强光、灰尘大的环境下使用和储存仪器。建议在标准实验室环境下使用和储存仪器（温度20摄氏度，1个标准大气压，湿度50~70%RH）。
- 2) 校正盒为精密光学元件，要妥善保管和使用，避免用锐物磕碰工作面，避免用污物弄脏工作面，避免在强光下暴晒。定期用擦拭布蘸酒精清洁校正盒工作面，校正时要及时处理掉工作面的灰尘。
- 3) 为保证测试数据的有效性，测色仪仪器整机和校正盒建议自购买之日起一年，需要到制造厂家或有资质的计量研究院进行计量检验。
- 4) 本仪器为内置锂电池供电，如果长时间不使用仪器时，请每隔2周，对仪器做一次充电，以保护锂电池性能，延长锂电池寿命。
- 5) 请不要私自拆装仪器，如有问题请联系相关售后工作人员，撕毁易撕标贴将会影响仪器售后维护服务。

## 五、技术参数

### 5.1 产品特点

- 1) 优美的外观造型与符合人力学的结构设计完美结合。
- 2) D/8几何光学结构，符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7。
- 3) 采用高寿命低功耗的组合LED光源，\*包含UV/排除UV。
- 4) \*Φ8/4/1x3mm口径任意切换，\*平台/尖嘴测量口径切换方便，适应更多被测样品。
- 5) 双光路系统，可见光范围内光学分辨率小于10nm，\*可同时精准测量样品SCI、SCE光谱。
- 6) 测量样品光谱,Lab数据精准，可用于配色和精确颜色传递。
- 7) 硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,1000线闪耀光栅，光敏面积较大的硅光电池阵列探测器等。
- 8) \*USB/蓝牙双通讯模式，适应性更广。
- 9) 超级耐脏、稳定的标准白板。
- 10) 大容量存储空间，可存储约\*30000条以上测试数据。
- 11) \*2°/10°标准观察者角度，多种光源模式，多种表色系，符合多种标准的色度指标，满足各种客户对颜色测量的需求。
- 12) \*摄像头取景定位。摄像头取景定位，稳定片平台测量定位。
- 13) \*PC端软件、手机APP有功能强大的功能扩展。

注：带有\*的内容部分型号仪器有差异。

### 5.2 技术规格（参阅具体型号另附的技术规格书）

照明方式方法	D/8(漫射照明,8°方向接收)； SCI/SCE测量(部分型号仪器仅支持SCI测量)； 符合标准CIE No.15, GB/T3978,GB2893, GB/T18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7
特性	Φ8/4/1x3mm口径任意切换，适应性更广；用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业准确颜色测量和品质控制(部分型号仪器仅支持单一口径)
积分球尺寸	Φ40mm
照明光源	组合全光谱LED光源,UV光源(部分型号仪器无UV光源)
分光方式	平面光栅分光
感应器	硅光电二极管阵列(双列32组)(部分型号仪器为双列24组)
测量波长范围	400~700nm
波长间隔	10nm(部分型号仪器不支持波长连续切换)

## 分光色差宝

半带宽	10nm
测定范围	L:0~120/0~100;反射率:0~200% (部分型号仪器端仅可显示用户指定特定波长处反射率,APP可实现全波段波长显示)
测量口径	MAV:Φ8mm/Φ10mm、SAV:Φ4mm/Φ5mm、LAV:1x3mm; (型号不同配置有差异)
含光方式	同时测试SCI/SCE (部分型号仪器仅支持SCI)
颜色空间	CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, βxy, Munsell(C/2) (部分型号仪器仅支持部分颜色空间)
色差公式	ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00 (部分型号仪器仅支持部分色差公式)
其他色度指标	WI( ASTM E313, CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI( ASTM D1925, ASTM 313),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,色卡检索 (部分型号仪器仅支持部分色度指标,通过APP实现)
观察者角度	2°/10° (部分型号仪器仅支持10°)
观测光源	D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) (部分型号仪器仅支持部分光源)
显示	光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 (部分型号仪器3.5吋显示屏仅支持特定波段反射率显示)
显示精度	0.01 (部分型号仪器为0.1)
测量时间	约1.5s (同时测试SCI/SCE 约3.2s) (部分型号仪器仅支持SCI)
重复性	色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以内 (预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) (部分型号有差异)
台间差	*MAV/SCI,ΔE*ab 0.3以内 (BCRA系列 II 12块色板测量平均值)
测量方式	单次测量, 平均测量 (2~99次)
定位方式	显示屏摄像头取景定位, 稳定片定位 (部分型号仪器仅支持稳定片定位)
尺寸	长X宽X高=81X71X214mm
重量	约460g
电池电量	锂电池, 8小时内6000次
照明光源寿命	5年大于300万次测量
显示屏	TFT 真彩 3.5inch, 电容触摸屏
接口	USB, 蓝牙®5.0 (部分型号仪器无蓝牙)
存储数据	标样1000条, 试样30000/20000条 (一条数据可同时包括SCI/SCE),APP海量存储 (部分型号仪器存储容量有差异;部分型号仪器不支持APP海量存储)


语言	简体中文, English, 繁体中文
操作温度范围	0~40°C, 0~85%RH (无凝露), 海拔: 低于2000m
存储温度范围	-20~50°C, 0~85%RH (无凝露)
标准附件	电源适配器、数据线、说明书、SQCX品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、Ø8mm平台口径、Ø8mm尖口径、Ø4mm平台口径、Ø4mm尖口径、1x3口径、APP(官网下载)(部分型号仪器仅支持单一口径;部分型号不支持SQCX品质管理软件和手机APP)
可选附件	USB微型打印机、粉末测试盒、蓝牙微型打印机(部分型号仪器不支持蓝牙微型打印机)
注:	技术参数仅为参考, 以实际销售产品为准

## 附录一

### 1. 物体颜色

观察色彩有三要素：照明光源、物体、观察者。这三者任意一个发生变化，都会影响到观察者的色彩感知。当照明光源、观察者不发生变化时，那么物体将决定观察者形成的色彩感知。

物体之所以能影响最终的色彩感知，是因为物体的反射光谱（透射光谱）对光源光谱进行了调制，不同的物体有不同的反射光谱（透射光谱），光源光谱被不同物体的反射光谱（透射光谱）调制获得不同的结果，因为观察者不变，所以呈现不同的颜色，其原理如下图所示。

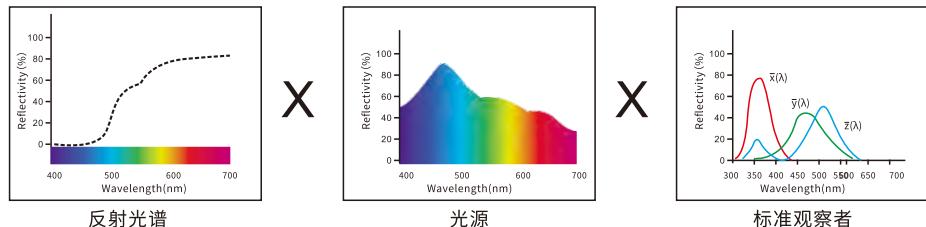

$$\begin{aligned}
 &= \\
 L &= 70.95 \\
 a &= 69.72 \\
 b &= 40.35
 \end{aligned}$$

## 2. 色差公式

CIE 1976色差公式 $\Delta E^{*ab}$ 如下所示：

$$\Delta E^{*ab} = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{1/2}$$

$$\begin{aligned}\Delta L^* &= L^*_1 - L^*_0 \\ \Delta a^* &= a^*_1 - a^*_0 \\ \Delta b^* &= b^*_1 - b^*_0\end{aligned}$$

CIE 2000色差公式 $\Delta E_{00}$ 如下所示：

$$\Delta E_{00} = \left[ \left( \frac{\Delta L'}{K_L S_L} \right)^2 + \left( \frac{\Delta C'}{K_C S_C} \right)^2 + \left( \frac{\Delta H'}{K_H S_H} \right)^2 + R_T \left( \frac{\Delta C'}{K_C S_C} \right) \left( \frac{\Delta H'}{K_H S_H} \right) \right]^{1/2}$$

$$L' = L^*$$

$$a' = a^* (1+G)$$

$$b' = b^*$$

$$G = 0.5 \left( 1 - \sqrt{\frac{\bar{C}_{ab}^{*7}}{\bar{C}_{ab}^{*7} + 25^7}} \right)$$

CIE 1994色差公式 $\Delta E^{*94}$ 如下所示：

$$\Delta E^{*94} = \left[ \left( \frac{\Delta L^*}{K_L S_L} \right)^2 + \left( \frac{\Delta C^*_{ab}}{K_C S_C} \right)^2 + \left( \frac{\Delta H^*_{ab}}{K_H S_H} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$S_L = 1$$

$$S_C = 1 + 0.045 C^*_{ab}$$

$$S_H = 1 + 0.015 C^*_{ab}$$

### 3.偏色的判断

$\triangle L$  大（为正）表示偏白， $\triangle L$  小（为负）表示偏黑

$\triangle a$  大（为正）表示偏红， $\triangle a$  小（为负）表示偏绿

$\triangle b$  大（为正）表示偏黄， $\triangle b$  小（为负）表示偏蓝

### 4.人眼对颜色的分辨

NBS这一色差单位是以贾德(Judd)-亨特(Hunter)建立起来的色差计算公式的单位为基础推导出来的，1939年，美国国家标准局采纳该色差计算公式，并按此公式计算颜色的色差，当绝对值为1时，称为“NBS色差单位”。后来开发的新色差公式，往往有意识地把单位调整到与NBS单位相接近，例如Hunter Lab以及CIE LAB、CIE LUV等色差公式的单位都与NBS单位大略相同（不是相等）。因此，不要误解其他色差公式计算出的色差单位都是NBS。

### 附表

NBS单位与颜色差别感觉程度

NBS单位色差值	感觉色差程度
0.00~0.50	(微小色差) 感觉极微 (trave)
0.50~1.50	(小色差) 感觉轻微 (slight)
1.5~3	(较小色差) 感觉明显 (noticeable)
3~6	(较大色差) 感觉很明显 (appreciable)
6以上	(大色差) 感觉强烈 (much)

